
2011



ESTUDIO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE VULNERABILIDAD FÍSICA ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE UN SISMO DE GRAN MAGNITUD





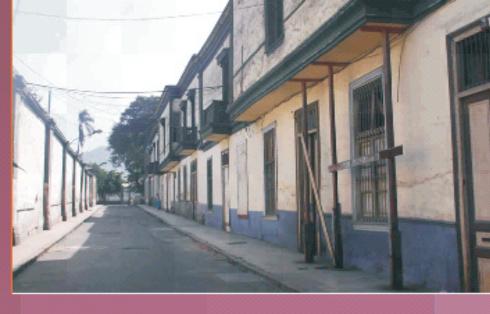

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION UNIDAD DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE RIESGOS

ESTUDIO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE VULNERABILIDAD FÍSICA ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE UN GRAN SISMO DE GRAN MAGNITUD: DISTRITO DE BARRANCO

ESTUDIO TÉCNICO N° 2

2011



Catalogación realizada por la Biblioteca del Instituto Nacional de Defensa Civil.

Perú. Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)

Estudio para determinar el Nivel de Vulnerabilidad Física ante la Probable ocurrencia de un Gran Sismo de Gran Magnitud: Distrito de Barranco /Perú. Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). Lima: INDECI. Dirección Nacional de Prevención, 2011. (Estudio técnico, 2).

56 p.; tab. ilus.

PREVENCION Y MITIGACION — ESTUDIO DE VULNERABILIDAD — ANALISIS DE VULNERABILIDAD — MEDICION DE RIESGO — VULNERABILIDAD FISICA — VULNERABILIDAD SOCIAL — MAPA DE VULNERABILIDAD — VIVIENDAS PRECARIAS — BARRANCO — LIMA - PERÚ

(INDECI/PER/11.10)

ISBN: 978-612-4100-22-2

Estudio para determinar el Nivel de Vulnerabilidad Física ante la Probable ocurrencia de un Gran Sismo de Gran Magnitud – Distrito de Barranco. Estudio técnico N° 2

Publicado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)

Dirección Nacional de Prevención (DNP).

Unidad de Estudios y Evaluación de Riesgos (UEER)

© INDECI, 2011.

Calle Ricardo Angulo Ramírez N° 694 - Urb. Córpac, San Isidro, Perú.

Teléfono: (511) 225-9898

Correo electrónico: dinapre@indeci.gob.pe

Página Web: www.indeci.gob.pe

Equipo Técnico:Ing. Alberto Bisbal Sanz

Director Nacional de Prevención

Arq. María Mercedes de Guadalupe Masana García Jefe de Unidad de Estudios y Evaluación de Riesgos

Ing. César Augusto Rojas Esteves

Ing. Juber Renato Ruiz Pahuacho

Ing. Met. Rafael Campos Cruzado

Ing. Mario Valenzuela Ramírez

Ing. Lourdes Giovanna Gómez Bolívar

Ing. Ángel Montesinos Echenique

ing. Anger Montesinos Ecne

Ing. Lionel Corrales Grispo

Ing. José Estrada Tuero

Econ. Marycruz Flores Vila

Lic. Fátima Cristina Castillo Carrillo

Bach. Econ. José Rodríguez Ayala Tec. Met. José Luis Quispe Agüero

Tec. Met. 3036 Edis Quispe Aguero

Tec. Met. Carlos Alberto Tito Sulca

Tec. Met. Orestes Córdova Córdova

Versión Digital, Lima - Perú, 2011

Cualquier parte de este documento podrá reproducirse siempre y cuando se reconozca la fuente y la información no se utilice con fines comerciales.



ÍNDICE

PRESENTACIÓN

ANTECEDENTES

- I. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
 - 1.1. Justificación
 - 1.2. Objetivo
 - 1.2.1. Objetivos específicos
 - 1.3. Método de investigación
 - 1.3.1 Diseño y tipo de investigación
 - 1.3.2 Método de recolección y procesamiento de información
 - 1.3.2.1 Unidad estadística de recolección
 - 1.3.2.2 Cobertura temática
 - 1.3.2.3 Cobertura geográfica
 - 1.4. Procedimientos
 - 1.5. Plan de análisis

II. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

- 2.1. Información del inmueble por observación directa
- 2.2. Característica del tipo de vivienda
- 2.3. Característica de la construcción de la vivienda
- 2.4. Determinación del nivel de vulnerabilidad de la vivienda

III. CONCLUSIONES



IV. RECOMENDACIONES

V. ANEXOS

5.1 Mapas temáticos



PRESENTACIÓN

Nuestro país se encuentra ubicado dentro del denominado "Cinturón de Fuego del Pacífico" y casi al borde del encuentro de dos placas tectónicas, la Sudamericana y la de Nazca, donde se produce el efecto de subducción, que ha provocado un gran número de sismos de gran poder destructivo en la parte occidental de nuestro territorio. Por otro lado, se producen sismos locales y regionales que tienen su origen en la existencia de fallas geológicas locales, estos movimientos telúricos son de menor magnitud, pero al producirse muy cerca de la superficie, tienen un gran poder destructor.

Asimismo, debemos tener presente que existe un silencio sísmico en la región costa centro de nuestro país, donde se ubica Lima Metropolitana y el Callao (con casi la tercera parte de la población del país) y otra zona de silencio sísmico en el sur que afectaría Arequipa, Moquegua y Tacna.

Gran parte del crecimiento de la ciudad de Lima se debe a que ha sido invadida por la llegada de migrantes rurales que se asentaron en los arenales de la periferia, en quebradas de las estribaciones andinas o han ocupado antiguas viviendas del centro histórico, lo que ha incrementado exponencialmente los problemas de urbanismo de Lima, y con ello su vulnerabilidad física. Además, Lima es sede de las principales actividades administrativas y económicas a nivel público y privado, y nodo central de las redes de transporte terrestre, aéreo y marítimo del Perú.



El Instituto Nacional de Defensa Civil, organismo normativo, rector y conductor del Sistema Nacional de Defensa Civil – SINADECI solicitó al Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI información cartográfica y base de datos de los Distritos de Lima y el Callao, conteniendo información referente a la cantidad de viviendas por manzana (de acuerdo al material predominante: adobe, quincha, mampostería, madera, entre otros), lo que sirvió de base para dar inicio al Plan de Prevención por Sismo 2010, aprobado mediante DS N° 037-2010-PCM de fecha 25 de marzo de 2010.

El Plan de Prevención por Sismo 2010, en el distrito de Barranco fue ejecutado por el Ministerio de Defensa, tuvo como objetivo principal identificar, calificar y cuantificar las edificaciones que se encuentran con un alto nivel de vulnerabilidad ante la posible ocurrencia de peligros sísmicos. Realizándose el proceso de inspección de las viviendas de material precario a fin de determinar su nivel de vulnerabilidad, permitiendo identificar las rutas de evacuación y las zonas seguras, así como, dar las pautas necesarias a las familias para actuar ante una emergencia.

El presente documento constituye un aporte para el establecimiento de estrategias y acciones de Defensa Civil, así como, para el desarrollo de planes y programas de rehabilitación y desarrollo urbano. También, resulta de utilidad para quienes estén interesados en realizar estudios de investigación y presentar propuestas de solución a esta problemática.



ANTECEDENTES

a. Eventos sísmicos antiguos y recientes en el país

Entre los eventos sísmicos que más impacto han causado en nuestro país, se puede mencionar al de mayor impacto ocurrido en Lima el 28 de octubre de 1746, donde de 3000 casas de esa época sólo 25 quedaron en pie, muriendo 1,141 de sus 60000 habitantes. Asimismo, ocurrió un tsunami en el Callao a raíz de este terremoto, matando a 3800 de sus 4000 habitantes.

El **31 de Mayo de 1970** ocurrió un sismo con epicentro en Chimbote que afectó principalmente a las ciudades de Huaraz (35,000 fallecidos), Yungay y Ranrahirca (32,000 muertos por aluvión ocasionado por el desprendimiento de una masa de hielo del Huascarán).

El sismo del **15 de agosto de 2007** con epicentro frente a Pisco, causó la muerte a 596 personas, dejando 1291 personas heridas, 48000 viviendas totalmente destruidas, otras 45000 inhabitables y 14 establecimientos de salud destruidos.



b. <u>Lecciones Aprendidas Sismo Pisco 2007</u>

A raíz del sismo de **Pisco del año 2007** se publicó el libro "Lecciones Aprendidas del Sur", que revelan 79 lecciones extraídas de todos los acontecimientos relacionados principalmente con las actividades de respuesta, rehabilitación y reconstrucción en todos los sectores y con la participación de todos los actores de la comunidad nacional e internacional.

c. <u>Misión UNDAC 2009</u>

En Marzo del año 2009 se recibió la visita de la Misión UNDAC del Sistema de Naciones Unidas donde además de realizar un evento de simulación por la ocurrencia de un sismo de gran magnitud esperado (8.0 grados en la escala de Richter), se elaboraron una serie de recomendaciones para mejorar la capacidad de respuesta del SINADECI y se evaluó entre otros aspectos el funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Producto de esta misión se plantearon 15 perfiles de proyecto de los cuales varios de ellos se encuentran en implementación. Uno de estos proyectos está dirigido al fortalecimiento de las capacidades de respuesta frente a la ocurrencia de un sismo de gran magnitud en Lima y Callao con la ocurrencia de un Tsunami, el cual se encuentra en plena ejecución y que incluyó el desarrollo de un simulacro en el mes de noviembre del 2010.

d. <u>Eventos sísmicos internacionales recientes.</u>

 El 26 de diciembre de 2004, en Sumatra, un violento sismo y un tsunami devastador que golpeó más de 5 países en el sudeste asiático, el epicentro fue ubicado a 205 kilómetros al noroeste de Sibolga, en Sumatra, y a 525 kilómetros al oeste de Kuala Lumpur, y tuvo una profundidad de 46 kilómetros, dejando más de 230 000 muertos.



- 13 de Mayo de 2008, se produjo el sismo de Sichuan (China), a las 14:28:04 (hora local), sacudiendo al condado de Wenchuan, con 8.0 grados de intensidad en la escala de Richter, el epicentro se ubicó a 240 kilómetros al noroeste de Qamdo, en el Tíbet, causando la muerte de más de 10 000 personas.
- El 12 de enero de 2010 en Haití, a las 16:53:09 hora local se produjo un violento sismo de 7.0 grados, con apenas una profundidad de 10 kms con epicentro a 15 km de Puerto Príncipe, la capital de Haití, ocasionando la muerte de más de 200 000 personas.
- Sismo del 27 de febrero de 2010, en Chile; (03:33 am hora local), muchos chilenos fueron despertados por un potente movimiento sísmico de 8.8 grados en la escala de Richter cuyo epicentro se localizó a 540 Km. al sur oeste de Santiago de Chile, en la provincia de Concepción.

e. Atlas de Peligros 2010

Un instrumento valioso recientemente actualizado por el INDECI y que cuenta con la participación de toda la comunidad científica nacional es el Atlas de Peligros 2010, donde se encuentran todos los mapas temáticos desarrollados por estas instituciones y que sirven de orientación para todos los actores del Sistema Nacional de Defensa Civil.

f. Compendios Estadísticos (1994 – 2008)

La ocurrencia de emergencias a nivel nacional así como las acciones realizadas en la atención de dichas emergencias por todos los órganosconstitutivos del SINADECI se encuentran en el Compendio Estadístico del INDECI de cada año. El Compendio Estadístico publicado en el 2009 trae un resumen compilatorio desde el año 1994.



g. <u>Estudio CISMID-APESEG</u>

Este estudio fue realizado por el CISMID en el año 2004 a pedido de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG), con la finalidad de calcular el nivel general de exposición de viviendas ante riesgo sísmico, tomando como parámetro principal la estimación de la pérdida máxima probable en viviendas en 10 distritos de la Gran Lima y Callao, utilizando la cartera de seguros contra terremoto. El estudio consideró los siguientes distritos: Cercado de Lima, Breña, La Victoria, San Isidro, Miraflores, Jesús María, San Miguel, Ate-Vitarte, Cercado Callao y Ventanilla.

h. <u>Diseño de Escenario de Sismo en Lima y Callao</u>

Este documento, de carácter preliminar, parte del interés del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el oportuno apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) ante la necesidad de contar, en forma rápida, con información para ser usada en una simulación de protocolo de actuación básico por desastre sísmico en Lima y Callao. Constituye un primer intento de estimación del nivel de exposición ante un sismo severo y un tsunami asociado, en un área donde viven los más de 8 millones de habitantes de Lima Metropolitana y Callao, así como la estimación de daños a nivel de población y viviendas.

Para esto se plantea un solo escenario, en base a la información existente y disponible por parte de entidades públicas, y ejecución en un tiempo de dos meses durante el año 2009.

Este estudio utilizó el siguiente escenario: Sismo frente a las costas del Callao, de 8.0 grados de Magnitud y generación de un tsunami con olas de 6 metros de altura. Ocurre a las 4.00 am y causaría alrededor de 50 000 muertes y más de 200 000 viviendas destruidas en Lima y el Callao.



i. Plataforma Nacional de Reducción de Riesgos

El proceso de conformación se inició en la reunión realizada en Davos, Suiza, en agosto del año 2008. Con los lineamientos del EIRD, se desarrollaron 2 Talleres Nacionales: el 23 de enero y el 27 de febrero de 2009, en que se concluyó la propuesta de Plataforma Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastres (RRD).

Su finalidad es coordinar y articular políticas y estrategias, y asesorar al INDECI, en su condición de organismo rector del SINADECI, para la reducción del riesgo de desastres en el Perú, en concordancia con la implementación del Marco de Acción de Hyogo. Siendo, un foro inclusivo en el que participan los principales actores vinculados a la RRD de las entidades públicas y privadas.

Para efecto de su reconocimiento por la ONU, se encuentra pendiente su formalización.



I. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

1.1 JUSTIFICACIÓN

En el distrito de Barranco no se cuenta con un estudio que contenga información confiable y actualizada sobre el estado de conservación de las edificaciones antiguas, construidas con material de adobe, quincha, madera y otros; y que debido al deterioro y uso inadecuado se encuentran en riesgo de colapso.

La presente investigación resulta necesaria, porque la información actualizada permite conocer la problemática de las edificaciones en el distrito de Barranco y adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar el colapso de las edificaciones, así como también, prevenir y preparar a la población ante posibles contingencias. Finalmente, el aporte del presente estudio es facilitar información para el diseño e implementación de estrategias de intervención integral orientadas a la solución de la problemática.

1.2 OBJETIVO

Promover la mejora de las condiciones de habitabilidad en términos de infraestructura física e implementación de medidas de prevención para reducir los riesgos de desastres, por parte de las autoridades y la población en el ámbito nacional. En el cual se analiza la vulnerabilidad física de las viviendas con material precario que puedan ser afectados en caso de un evento sísmico.



1.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar y calificar las condiciones de la infraestructura y la seguridad física de las viviendas en riesgo frente a un sismo.
- Identificar y conocer la respuesta de la población que habita en edificaciones en riesgo de colapso.
- Fortalecer la Cultura de Prevención ante sismos.

1.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

1.2.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN

El Diseño de investigación aplicada en el presente trabajo es, no experimental transeccional o transversal descriptivo.

1.2.2 MÉTODO DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN.

Como instrumento de recolección de datos se diseño y utilizó una ficha censal. Se establecieron variables físicas referentes a los materiales predominantes de las edificaciones y al estado de conservación de los inmuebles, antigüedad de la edificación, tipo desuelo, topografía del terreno de la vivienda, configuración Geométrica en planta y en elevación, existencia de concentración de masas en nivel de vulnerabilidad, juntas de dilatación sísmica acorde a la estructura, etc. que determinan la vulnerabilidad física.

1.2.2.1 Unidad Estadística de Recolección:



Edificación de material de Adobe, Quincha, Madera, Mampostería y Otros.

1.2.2.2 Cobertura temática:

- a. Estado físico de los inmuebles.
- b. Rutas de evacuación.
- c. Zonas de seguridad.
- d. Vulnerabilidad física.

1.2.2.3 Cobertura geográfica

Abarca el distrito de Barranco, donde se ubican edificaciones construidas de material de adobe, quincha, madera, mampostería y otros.

ÁREA DE ESTUDIO





Fuente: INEI Censo 2007



1.4. PROCEDIMIENTOS

El Plan Nacional de Prevención por Sismos tuvo dos etapas en su metodología de ejecución:

Primera Etapa:

- a. Se elaboró los instrumentos, como el Plan de trabajo, el manual del Verificador y se diseño la ficha de verificación.
- b. Coordinación con autoridades, con las Universidades y los comités distritales, provinciales y regionales de Defensa Civil y se efectuó la inducción y capacitación al personal involucrado al programa.
- c. Promoción y difusión del Plan, con la elaboración de cuñas radiales, spot televisivos, elaboración de material de difusión (banderolas y gigantografías), se efectuó la difusión del Plan.
- d. Capacitación y conformación de equipos de trabajo, que consistió en la capacitación a verificadores, monitores y supervisores así como la conformación de los equipos de trabajo.
- e. Se realizó la zonificación del área de estudio de acuerdo a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI (Censo 2007).
- f. Se confeccionó planos con información preliminar del área de influencia del Distrito de Barranco, con información de cantidad de viviendas precarias por manzana para la organización del trabajo de campo.



g. Empadronamiento de viviendas precarias de adobe, quincha y madera, con el trabajo de campo, levantamiento de información y el procesamiento y análisis de información (resultados obtenidos).

Segunda etapa:

- a. Sistematización de la información, donde se conformó los equipos de trabajo, se codificó y digito la información, y se proceso y analizo la información.
- b. Se elaboraron los estudios y anexos estableciéndose los niveles de vulnerabilidad para las edificaciones de acuerdo a su estado de conservación, así tenemos:

✓ Vulnerabilidad Muy Alta (VMA)

Son edificaciones que presentan daños severos en la estructura, que compromete la estabilidad de la construcción, se caracterizan por presentar muros con agrietamientos o rajaduras, alto índice de humedad, derrumbes parciales e instalaciones básicas deterioradas. Debido al estado precario de estas edificaciones, es necesaria su demolición o reconstrucción.

✓ Vulnerabilidad Alta (VA)

Son edificaciones que presentan daños en paredes y techos comprometiendo parcialmente la estabilidad de la edificación, en general presentan problemas de pandeo, humedad e instalaciones deterioradas. En estos casos es necesario refaccionar la edificación contando con el concurso de personal técnico calificado.



Vulnerabilidad Media (VM)

Edificaciones que presentan daños menores que no afectan la estabilidad de la estructura, regularmente tienen problemas de humedad y/o fisuras por lo que requieren trabajos de mantenimiento y reparación.

- Vulnerabilidad Baja (VB)

Son edificaciones que no presentan problemas de rajaduras, pandeo, derrumbes, humedad o fisuras, por lo cual no se ve comprometida la estabilidad de la estructura.

1.5. PLAN DE ANÁLISIS

Se realizó el análisis de una sola variable para obtener el estado de las edificaciones construidas con material precario, teniendo en consideración las siguientes características: Ubicación geográfica de la vivienda, Información del inmueble por observación directa, y características del tipo de vivienda.

Así mismo, para determinar el nivel de vulnerabilidad se realizó un análisis teniendo en consideración las características de la construcción de la vivienda:

- Material predominante de la edificación,
- Si la edificación contó con la participación de un ingeniero civil en el diseño y/o construcción,
- Antigüedad de la edificación,
- ✓ Tipo de suelo,
- Topografía del terreno de la vivienda,



- ✓ Topografía del terreno colindante a la vivienda y/o en área de influencia,
- ✓ Configuración geométrica en planta,
- Configuración geométrica en elevación,
- ✓ Si las juntas de dilatación sísmica son acorde a la estructura,
- Existencia de concentración de masas en nivel, observación de elementos estructurales, y
- Otros factores que incidan en la vulnerabilidad.



II. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

El siguiente análisis está elaborado de acuerdo a la estructura de la ficha de verificación de viviendas.


2.1 INFORMACIÓN DEL INMUEBLE POR OBSERVACIÓN DIRECTA DESDE EL EXTERIOR.

Desde el exterior se puede observar que:

A simple vista las viviendas en caso de un sismo podrían colapsar por el predominante deterioro producido por la calidad de los materiales y la antigüedad, la falta de algunos elementos estructurales y otros factores, como el tipo de suelos y la topografía en la cual se sustenta la vivienda, para lo cual se han identificado viviendas que:

- Ante colapso, 495 viviendas Sí comprometerían el área colindante.
- Existen 350 viviendas que ante un colapso No comprometerían el área Colindante.
- Existe 286 viviendas que No muestran precariedad.
- Existen 57 viviendas que No fue posible observar su estado general.



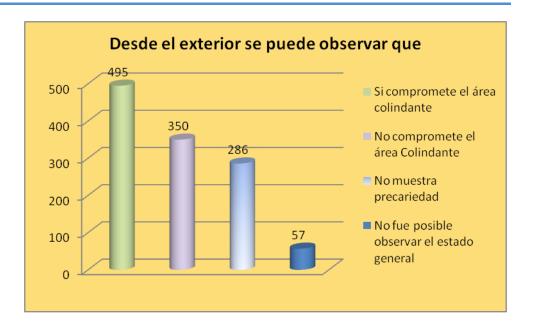

Esta información nos indica que de producirse un evento como un sismo, probablemente las rutas de evacuación sean bloqueadas por el colapso de las viviendas.

Por lo cual la población residente no tiene oportunidad de salir a tiempo de las zonas en alto riesgo hacia sectores seguros que se deben identificar con anterioridad.

La vivienda se encuentra:

Este indicador nos permitirá determinar la cantidad de viviendas en las cuales fue posible verificar su estado de vulnerabilidad, y aquellas en las cuales no fue posible porestar inhabitadas, sin ocupantes o rechazaron la verificación, encontrándose:

- Habitada,1157 viviendas.
- No Habitadas, 129 viviendas.
- Habitada pero sin ocupantes, 230 viviendas.
- Rechazó la verificación,136 viviendas.





La verificación de esta información nos permite deducir que un 70%, de las viviendas estaba habitado, ya que respondieron positivamente a la solicitud de análisis de sus hogares, lo que hace suponer que están mejor preparados para responder ante un sismo.

Mientras que en un 8% de viviendas no se efectuó la verificación, debido a que no se encontró habitantes al interior de las mismas; Un 14% de viviendas estaba habitado pero sin ocupantes y un8% rechazó la verificación, por lo cual no se analizó su vulnerabilidad y sus ocupantes estarían menos preparados para actuar adecuadamente ante un sismo.


2.2 CARACTERÍSTICAS DEL TIPO DE VIVIENDA

Cuenta con puerta independiente

Este análisis permitió determinar la facilidad con que cuentan las familias con viviendas independientes para acceder a la ruta de evacuación y a las zonas de seguridad exterior a ellas, por tener puertas de acceso directo a la calle.



- Existen **842**viviendas que **Si** cuenta con puerta de calle.
- Existen 340 viviendas que No cuenta con puerta de calle, por ser parte de un complejo multifamiliar.

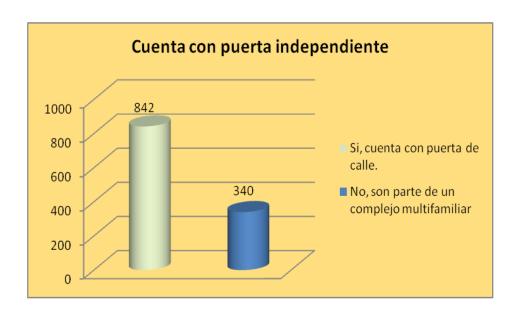

El análisis de este cuadro, nos indica que el 71% de las viviendas cuentan con puerta independiente a la calle, por lo que sus ocupantes tienen mayor posibilidad de acceder a las rutas de evacuación y llegar a las zonas seguras, en relación a aquellas que no cuentan con puertas de acceso directo hacia el exterior.


• Forma Parte de un Complejo

En el caso de un complejo multifamiliar vertical, se determinó de acuerdo con el nivel del piso en que se encuentra la vivienda, la facilidad para acceder a la rutas de evacuación por tratarse mayormente de viviendas precarias que no disponen de zonas de seguridad interna, siendo más vulnerables las que se encuentran en los pisos más altos.



En el caso de complejos multifamiliares horizontales que dispongan de un ambiente interior adecuado para zona de seguridad tendrán mayor facilidad para acceder a la zona de seguridad externa.

- Multifamiliar horizontal 308 viviendas.
- Multifamiliar vertical 142 viviendas.
- No aplican 533 viviendas.

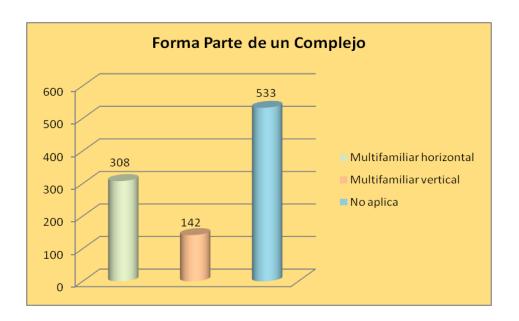

La población con viviendas verificadas y que conforman complejos multifamiliares horizontales representan el 31% y tienen mayores probabilidades de acceder a una zona de seguridad y evacuar rápidamente; en comparación, con el 14% de viviendas que han sido verificadas en complejos multifamiliares verticales, las cuales presentan mayores dificultades para evacuar debido a la utilización de escaleras.

Total de ocupantes (Cantidad de personas)

Se obtuvo una población de 4,853 ocupantes en las viviendas que forman parte de un complejo multifamiliar, el cual es de utilidad para verificar si es suficiente el espacio destinado a zona de seguridad interna para la cantidad de ocupantes. Asimismo, para poder



determinar el número potencial de personas a ser afectadas en caso ocurra un evento sísmico


Cantidad de Pisos de la Vivienda

Las viviendas que se encuentran en el primer piso por su ubicación tienen mejor acceso a las rutas de evacuación exterior, en comparación con las viviendas que se ubican en pisos superiores de los complejos habitacionales verticales, permitiéndoles por ello llegar con mayor rapidez a su zona de seguridad, la cual debe ser definida, señalizada y ubicada con anterioridad en los planes de evacuación y en los ejercicios de simulacros a llevarse a cabo.

En el caso de las viviendas con más de tres pisos, se recomendó la ubicación de zonas de seguridad interna y su reforzamiento.

La cantidad de viviendas con niveles superiores (incluido 1er piso), son:

- > 138 viviendas de un solo piso.
- > 112 viviendas de dos pisos.
- > 302 viviendas de tres o más pisos.

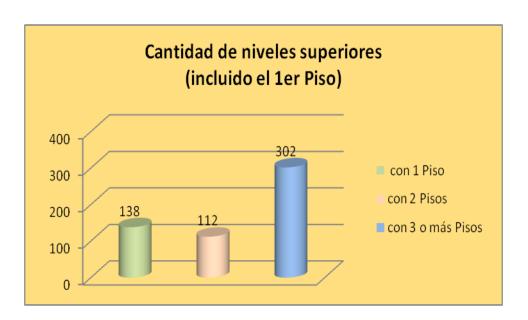



La encuesta nos mostró que una gran mayoría de la población del distrito de Barranco habita en viviendas de 3 ò mas pisos, representando un 55% (302 viviendas) de las 552 viviendas verificadas.

Lo que muestra que sus ocupantes tendrían menores posibilidades de acceder con rapidez a las rutas de evacuación.

Asimismo, para el caso de los niveles inferiores de las viviendas verificadas, se tuvo que:

8 viviendas cuentan con sótanos de un nivel.

Esta información nos muestra que en caso de un sismo las viviendas podrían verse comprometidas por colapso, bloqueando las escaleras o vías de salida de los sótanos. Los ocupantes que residan y ocupen estos sótanos tienen menos posibilidades de evacuar y acceder a zonas seguras.

Cantidad de Pisos del complejo Multifamiliar


Lo determinante de este indicador está en mostrar de cuántos pisos son los complejos visitados.

Conociendo que quienes viven en los pisos más altos tendrán menos probabilidad de acceder a su zona de evacuación exterior en comparación a quienes habitan en los pisos más bajos.

Por la cantidad de niveles superiores (incluido el 1er piso) para el caso de los complejos multifamiliares, se tuvo que:



- > 52viviendas son de 1 Piso
- 38 viviendas son de 2 Pisos
- > 114viviendas son de 3 a más Pisos

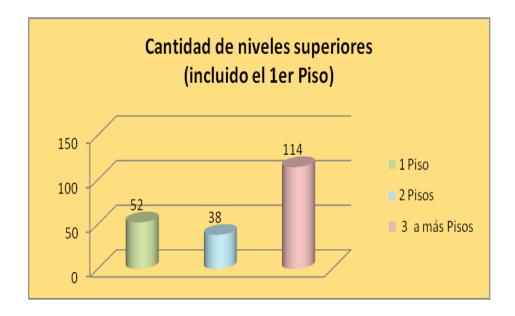

La cantidad de viviendas que se encuentran en un primer piso dentro de los complejos multifamiliares representan un 25% (52 viviendas) del total que han sido verificadas.

Por lo tanto, las familias que residen en los mismos podran acceder rapidamente a la rutas de evacuación.

 Factores críticos para la determinación del nivel de vulnerabilidad "Muy Alto o Alto".


Están referidos a las viviendas o complejos multifamiliares asentados en terrenos cuya calidad es inapropiada para edificar.

Son terrenos inestables o que se encuentren en el área de influencia de peligros de deslizamiento o derrumbes, así como otros factores que determinen el grado de vulnerabilidad de la vivienda.



Del análisis de los resultados se muestra que:

- Existen 101 viviendas que se encuentran en un terreno inapropiado para edificar.
- Existen 133 viviendas que se encuentran en una ubicación expuesta a derrumbes y/o deslizamientos.
- Existen 71 viviendas que se encuentra en otra situación.
- Existen 828 viviendas que no presentan factores críticos para la determinación del nivel de vulnerabilidad.

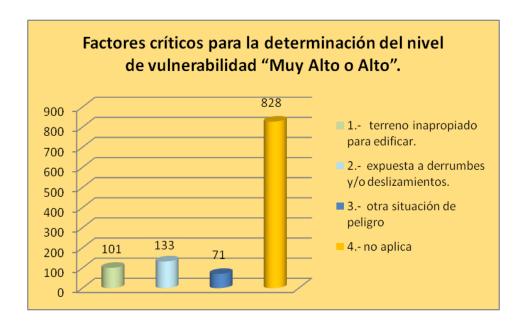

Este cuadro nos indica que 305 viviendas que han sido verificadas tienen muy alta o alta vulnerabilidad, por estar asentadas en terrenos inapropiados, estar expuestos a derrumbes y deslizamientos u otro peligro.

Lo que conlleva que al producirse un sismo, estas viviendas tengan mayor probabilidad de colapsar.




2.3 CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA

Material predominante de la Edificación

En el análisis de la vulnerabilidad física de las viviendas, en el marco del Plan de Prevención por Sismo 2010, se consideran principalmente las viviendas edificadas con materiales como adobe, quincha, mampostería, madera y otros materiales precarios por ser las más vulnerables ante sismos.

Se han reportado los siguientes tipos de material en las viviendas verificadas:

- Adobe
- Quincha
- Mampostería
- Madera
- Otros

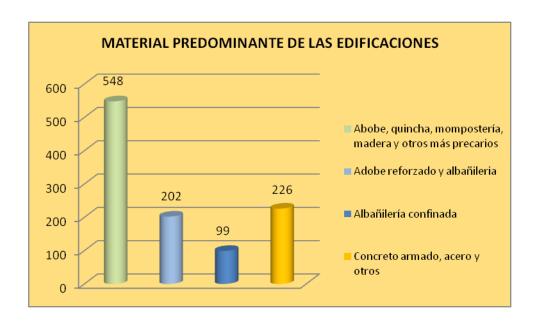

Como se muestra en el gráfico, del total de edificaciones verificadas, se han determinado que 548 viviendas presentan



materiales de adobe, quincha, mampostería, madera y otros, predominando las viviendas de adobe, lo cual nos indica que ante la ocurrencia de un sismo, éstas son altamente probables a colapsar.

Esta característica referida al material predominante de la edificación sirvió como línea base para el análisis de las demás características de las edificaciones.

 La Edificación contó con la participación de un ingeniero civil en el diseño y/o construcción.

Las viviendas que han sido construidas con planos y la supervisión de un Ingeniero Civil tienen la garantía de haberse ejecutado de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento Nacional de Construcción (RNC). Lo que permitirá un mejor comportamiento frente a un movimiento sísmico, frente a aquellas que fueron construidas por obreros de construcción civil sin contar ni siquiera con un maestro de obra que los dirigiera.

De la encuesta se tiene:

- En 545 viviendas No contaron con la participación de un Ingeniero Civil.
- En **282** viviendas contaron con la participación de un Ingeniero Civil Sólo en la construcción,
- En 11 viviendas Sólo contaron con la participación de un Ingeniero Civil, en la parte de diseño.
- En **311**viviendas Si se contó totalmente con la participación de un Ingeniero Civil.





La información anterior nos indica que un 47% (545 viviendas) de las edificaciones que han sido verificadas, han sido construidos informalmente o con el apoyo de obreros de construcción, y sin el asesoramiento técnico de profesionales. Por lo que presentan una vulnerabilidad Alta a Muy Alta ante la ocurrencia de sismo.

Antigüedad de la Edificación


En el caso de presentar una vivienda diferentes etapas de construcción se tomó en cuenta el área de mayor dimensión y/o mayor permanencia de sus ocupantes.

Siendo el tiempo útil de vida de las viviendas de 50 años, y para casas con mayor antigüedad la vulnerabilidad estará comprendida entre Alta y Muy alta dependiendo de la calidad del material usado, el tipo de construcción, entre otras características.

Los datos obtenidos de acuerdo a los cuatro rangos establecidos son:



- De 50 a más años de antigüedad, existen 671 viviendas.
- De 20 a 49 años de antigüedad, existen **283** viviendas.
- De 3 a 19 años de antigüedad, existen 171 viviendas.
- De 0 a 2 años de antigüedad, existen **29**viviendas.

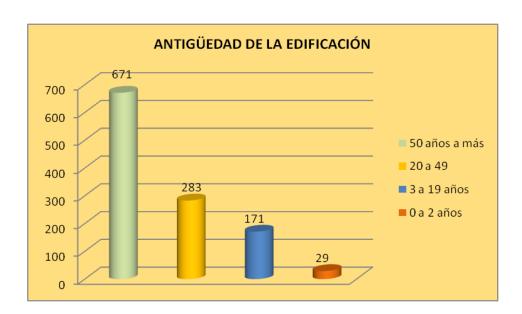

El 58 % de las viviendas que han sido verificadas en el distrito de Barranco tienen una antigüedad mayor de 50 años.Por lo que se considera que tienen vulnerabilidad muy alta ante la ocurrencia de un evento sísmico.

Tipo de Suelo

Para la obtención de esta información se contó con los estudios de microzonificación sísmica de los distritos de Lima, los cuales fueron efectuados por Instituciones Técnico Científicas de nuestro país. Permitiéndonos clasificar los suelos en función de las variaciones de la intensidad sísmica y definidos en cuatro categorías: No aptos para la construcción con una valoración 04; Poco favorables para la construcción con una valoración de 03; Medios de 02; y Favorables 01. No obstante, fue muy importante la observación directa, dado



que existía la posibilidad de encontrar características del tipo de suelo que disten de los datos obtenidos del mencionado estudio

Los datos obtenidos en el levantamiento de información son:

- > Se verificaron 121 viviendas construidas en Rellenos.
- > 270 viviendas construidas sobre Arena de gran espesor.
- 367 viviendas construidas sobre suelos Granular fino y arcilloso.
- > 363 viviendas construidas sobre Suelos rocosos.



Un 32% (363) de las viviendas que han sido verificadas, están asentadas sobre terreno de fundación de buena capacidad portante (roca).

Las viviendas construidas en suelos de alta capacidad portante que superen los 4 Kg/cm2 de carga de trabajo se encuentran con mayor posibilidad de asimilar los sismos, que aquellas que han sido edificadas en un terreno de relleno o estratos arenosos de gran espesor.




Topografía del Terreno de la Vivienda

Las viviendas construidas en laderas o terrenos con fuerte pendiente, tienen la desventaja del empuje lateral que ejerce el terreno sobre la parte lateral de ésta, incrementando la acción de las ondas sísmicas, y haciéndolas más vulnerables. Lo que no sucede en las viviendas asentadas en terrenos planos donde el empuje lateral es nulo o casi nulo, dándole mejor estabilidad.

Los resultados obtenidos son:

- Se hallaron3viviendas sobre Pendiente Muy Pronunciada (Mayor a 45% de pendiente)
- Se hallaron 80 viviendas sobre Pendiente Pronunciada (Entre 45% a 20% de pendiente)
- Se hallaron 121 viviendas sobre Pendiente Moderada (Entre 20% a 10% de pendiente)
- Se hallaron 940 viviendas sobre Pendiente Plana o ligera
 (Hasta 10% de pendiente)

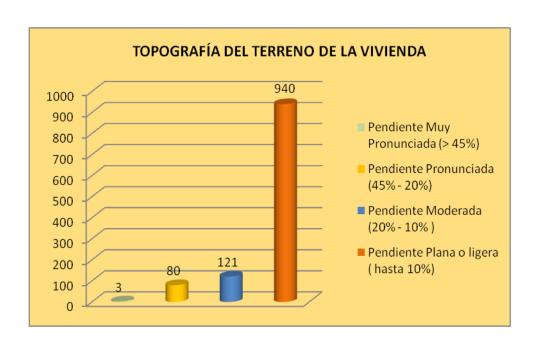



El 82% (940) de viviendas verificadas, se encuentran en terrenos planos o con pendiente ligera, por lo cual la vulnerabilidad por este indicador es baja.


Topografía del Terreno Colindante a la Vivienda y/o en área de Influencia

Las viviendas colindantes construidas en el nivel superior de laderas o terrenos con fuertes pendientes, pueden producir un empuje lateral sobre la vivienda ubicada en el nivel inferior. Con ello, se incrementa la acción de las ondas sísmicas, haciéndolas más vulnerables, lo que no sucede en las viviendas asentadas en terrenos planos donde el empuje lateral es nulo o casi nulo.

.

- Para el caso de Pendiente Muy Pronunciada (Mayor a 45% de pendiente), se verificaron13 viviendas con este tipo de topografía.
- Para el caso de Pendiente Pronunciada (45% a 20% de pendiente), se verificaron 58 viviendas con este tipo de topografía.
- Con Pendiente Moderada (Entre 20% a 10% de pendiente), se verificaron 136 viviendas.
- Con Pendiente Plana o ligera (Hasta 10 % de pendiente), se verificaron 933 viviendas.



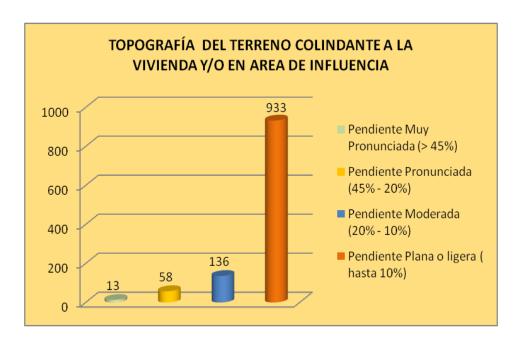

Este indicador nos muestra que para el 82 % de las viviendas verificadas no se presentan problemas en los terrenos colindantes, por estar asentados en terrenos con pendiente plana o ligera.

Por lo cual, la vulnerabilidad por este indicador es baja.


Configuración Geométrica en Planta

Las Viviendas que presentan una configuración uniforme en planta, van a tener un mejor comportamiento estructural, por tener su centro de gravedad en el punto de equilibrio, que hace que la estructura sea más estable, soportando mejor las ondas sísmicas.

Los resultados nos muestran que de las dos características propuestas, tenemos los siguientes valores:

- Irregular; se verificaron 86 viviendas con esta configuración geométrica.
- Regular; se verificaron 1055 viviendas con esta configuración geométrica.



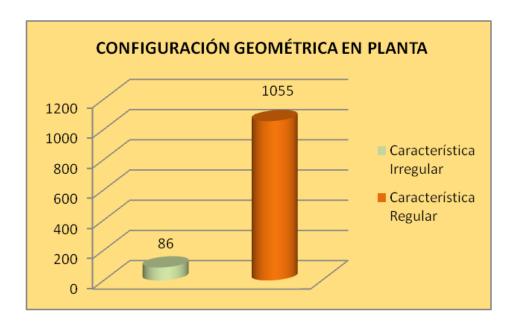

Para el 92% de viviendas verificadas, la configuración geométrica presente en este tipo de construcciones es**Regular**. Obteniendo con ello estructuras más estables ante un sismo.


• Configuración Geométrica en Elevación

Las Viviendas que presentan una configuración uniforme en elevación van a tener un mejor comportamiento estructural, por tener su centro de gravedad en el punto de equilibrio, lo que hace que la estructura sea más estable y con mayor rigidez, lo que les permitirá asimilar mejor las ondas sísmicas.

Las cantidades obtenidas por tipo de configuraciones geométricas son:

- Irregular, se verificaron 110 viviendas con una configuración geométrica en elevación que es irregular.
- Regular, se verificaron 1036 viviendas con una configuración geométrica en elevación que es regular.



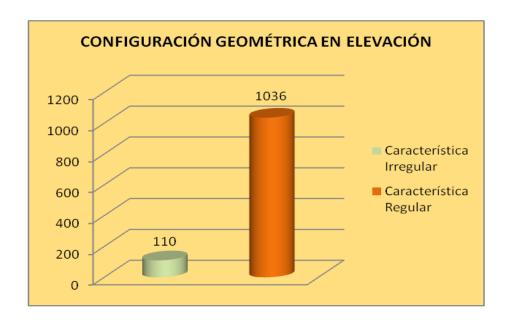

Del total de viviendas que han sido verificadas, el 90% fueron construidas con una configuración geométrica en elevación **Regular**, lo que indicaría que podrían tener un mejor comportamiento ante un sismo.

• Juntas de Dilatación Sísmica son acorde a la Estructura.

Las Juntas de dilatación sísmica permiten la independencia de dos macizos ante la eventualidad de producirse un movimiento sísmico, tienen la finalidad de reducir la posibilidad de impacto de ambos. Las mismas que se incrementarían en caso de un sismo de gran magnitud, predisponiéndola a la estructura a ser más inestable. Los resultados obtenidos son:

- 419casos de viviendas donde las juntas de dilatación sísmicas No son acorde o No existen en la estructura.
- 719 casos de viviendas donde las juntas de dilatación sísmicas Sí existen o No lo requiere






Las viviendas verificadas construidas con materiales precarios (adobe, quincha, madera, y otros) en un 63% no han considerado las juntas de dilatación sísmica. Muy probablemente se ha tomado este criterio que no es representativo para viviendas construidas con estos tipos de material.

Existe Concentración en Masas en Nivel

La concentración de masas en los niveles superiores de las edificaciones, ocasionarían que el efecto de las ondas sísmicas incremente su intensidad, originando una mayor vulnerabilidad por efecto del peso que involucra la concentración de masas.

- Se verificaron 140 viviendas con concentración en masas en nivel superior.
- Se verificaron 984 viviendas con concentración en masas en nivel Inferior o No existe.



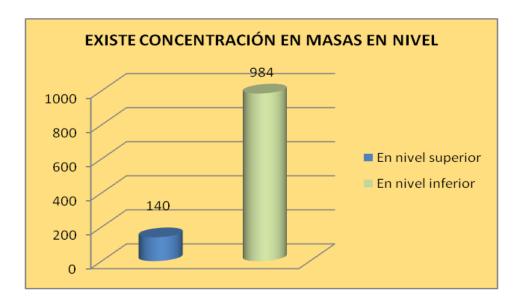

Las altas concentraciones de masas en algún nivel de la vivienda se deben a la disposición de elementos pesados, tales como equipos, tanques, bodegas, archivos, etc. El problema es mayor en la medida en que dicho nivel pesado se ubica a mayor altura, debido a que las aceleraciones sísmicas de respuesta aumentan también hacia arriba, con lo cual se tiene una mayor fuerza sísmica de respuesta allí y por ende una mayor posibilidad de volcamiento.

Según los datos obtenidos producto de la verificación de viviendas, en el 12% de éstas, se presentan problemas de concentración de masas en nivel superior, incrementando con ello la vulnerabilidad física ante un sismo.

• En los Principales Elementos Estructurales se Observa

Este punto va a permitir registrar la información que corresponda a los principales elementos que cumplen funciones estructurales de las viviendas. Obteniendo los siguientes resultados:



No existen o son precarios: 357 viviendas
 Deterioro y/o humedad: 245 viviendas
 Regular estado: 220 viviendas
 Buen estado. 268 viviendas

Total de viviendas 1090 Viviendas


De acuerdo con la ficha de verificación se han tomado en cuenta una o más alternativas para cada vivienda. Presentando los siguientes resultados:

No existen / son precarios

Existen 357viviendas verificadas en donde los elementos estructurales no existen o son precarios, lo que representa el 33%. Siendo la suma de los elementos observados705.

- Se observó que 141 viviendas no tienen o su cimentación es precaria.
- Se observó que 242 viviendas con deficiencias en las columnas.
- Se observó que 92 viviendas con deficiencias en los muros portantes.
- Se observó que 76 viviendas con deficiencias en las vigas.
- Se observó que 154 viviendas con deficiencias en los techos.



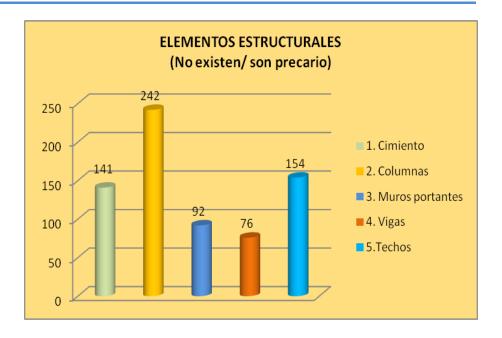


De estas cinco alternativas, las que se enmarcan en el primer párrafo presentan un mayor grado de vulnerabilidad ante un sismo, por carecer o ser precaria su cimentación.

Deterioro y/o humedad

Existen 245 viviendas verificadas donde los elementos estructurales presentan deterioro y/o humedad, lo que representa el 22%. Siendo la suma de los elementos observados471.

- Se observó que 90 viviendas presentan humedad o deterioro en el cimiento.
- Se observó que 83 viviendas presentan humedad o deterioro en las columnas.
- Se observó 118 viviendas presentan humedad o deterioro en los muros portantes.
- Se observó 55 viviendas presentan humedad o deterioro en las vigas.
- Se observó 125 viviendas presentan humedad o deterioro en los techos.



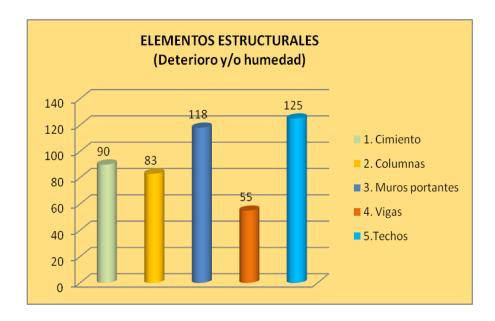

Del total de viviendas verificadas, la mayor incidencia de casos se centra en el deterioro y/o humedad de los muros portantes, vulnerabilidad que se incrementaría en el caso de las viviendas que además tienen la cimentación y las columnas en el mismo estado de afectación, haciéndolas menos resistentes ante la presencia de un sismo.


> Regular estado

Existen 220 viviendas verificadas en donde los elementos estructurales presentan regular estado, lo que representa el 20%. Siendo la suma de los elementos observados659.

- Se observó que 144 viviendas presentan regular estado en sus cimientos.
- Se observó que 138 viviendas presentan regular estado en las columnas.
- Se observó que 137 viviendas presentan regular estado en los muros portantes.
- Se observó que 85 viviendas presentan regular estado en las vigas.



 Se observó que 155 viviendas presentan regular estado en los techos.

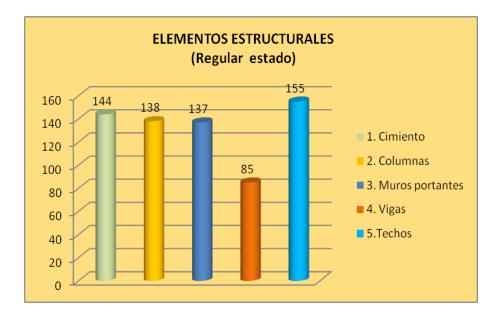

El cuadro anterior nos muestra que muy poca cantidad de viviendas precarias tendrían una menor vulnerabilidad, debido al regular estado de conservación de sus componentes

Buen Estado

Existen 268 viviendas verificadas en donde los elementos estructurales presentan buen estado, lo que representa el 25%. Siendo la suma de los elementos observados860

- Se observó que 192 vivienda presentan buen estado de los cimiento.
- Se observó que 246 viviendas presentan buen estado de las columnas.
- Se observó que 145 viviendas presentan buen estado de los muros portantes.
- Se observó que 119 viviendas presentan buen estado de las vigas.



 Se observó que 158 viviendas presentan buen estado de los techos.



Del total de viviendas verificadas, un porcentaje de 25% presentan sus elementos estructurales en buen estado, indicando una vulnerabilidad baja ante la ocurrencia de un sismo.


Otros Factores que Inciden en la Vulnerabilidad

Se busca identificar otros factores que inciden directamente para tener una mayor vulnerabilidad en las viviendas. De acuerdo con la ficha de verificación se han tomado en cuenta una o más alternativas para cada vivienda, con excepción de las 205 que no aplican y que corresponden al mismo número de viviendas. Lo que representa el 18% de las 1159viviendas verificadas.

- Humedad; Se encuentran 618 alternativas.
- > Cargas laterales; Se encuentran 75 alternativas.
- Colapso elementos del entorno; Se encuentran 159 alternativas.



- > **Debilitamiento por modificaciones**; Se encuentran 89alternativas.
- > **Debilitamiento por sobre carga**; Se encuentran 46 alternativas.
- Densidad de muros inadecuada; Se encuentran 118 alternativas.
- **➤ Otros**; 0
- No aplica; 205

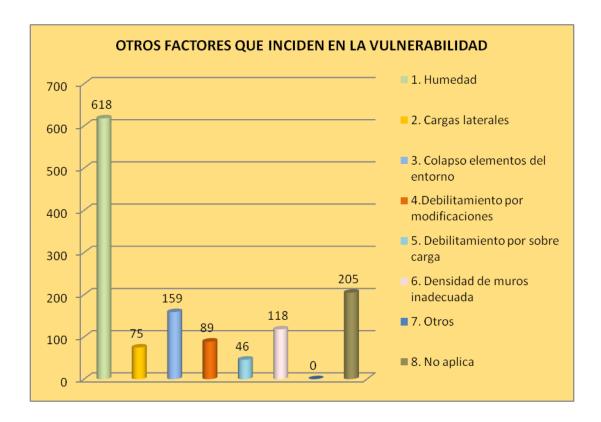

2.4 DETERMINACION DEL NIVEL DE VULNERABILIDAD DE LA VIVIENDA


De las 1,578 fichas de las viviendas verificadas en el Distrito de Barranco, se han determinado que:

- Por no encontrarse a las personas en las viviendas
- Por negarse a que se les verificaran sus viviendas y
- El porcentaje de error en las fichas



Es que de acuerdo allevantamiento de información, se determinó el nivel de vulnerabilidad de **1159** viviendas, y de acuerdo a la base de datos sistematizada se determinó que:

- Existen 694viviendas con un Nivel de vulnerabilidad Muy Alta.
- > Existen 262 viviendas con un Nivel de vulnerabilidad Alta.
- Existen 114viviendas con un Nivel de vulnerabilidad Media.
- Existen 89viviendas con un Nivel de vulnerabilidad Baja.

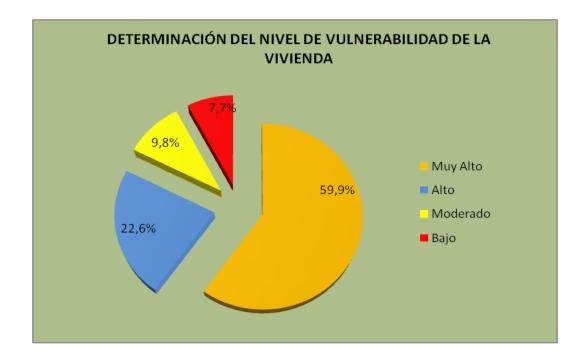

Haciendo un desagregado de las cantidades obtenidas, tenemos que en el 82.5% de las viviendas verificadas se halló una vulnerabilidad muy alta, y alta. Indicando la gravedad de las construcciones en el distrito y su capacidad de respuesta ante un sismo.



III. CONCLUSIONES:

- a. El Programa de verificación de viviendas ha levantado al 73% de viviendas precarias del distrito de Barranco.
- Los procesos constructivos de las viviendas verificadas no han cumplido con el Reglamento Nacional de Edificaciones, en lo referente a construcciones antisísmicas.
- c. La implementación de estos procesos se llevó a cabo mediante la autoconstrucción; sin supervisión de especialistas
- d. Las rutas de evacuación no presentan condiciones seguras ante un sismo debido a la precariedad del sistema constructivo de las edificaciones. Asimismo esta tendencia se agudiza en los complejos multifamiliares.
- e. Debido a la precariedad de los sistemas constructivos en un alto porcentaje de las viviendas no se puso identificar zonas de seguridad interna.
- Adicionalmente en los complejos multifamiliares las zonas de seguridad externa presentan condiciones similares.



g. De acuerdo al análisis y evaluación se puede apreciar que las viviendas precarias presentan un elevado porcentaje (82.5%) de niveles de vulnerabilidad muy alta y alta; exponiendo al riesgo la vida y el patrimonio de los pobladores frente a un sismo.



IV. RECOMENDACIONES

Las siguientes recomendaciones están dirigidas a los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Sector Vivienda, de acuerdo a sus competencias

Se recomienda ejecutar las siguientes acciones:

- Desarrollar Programas permanentes de verificación de las condiciones de seguridad estructural de viviendas.
- 2. Continuar con la revisión de las viviendas precarias del distrito, que no han sido verificadas.
- Promover el uso de procedimientos constructivos antisísmicos adecuados y con asesoría de profesionales especializados en concordancia con el Reglamento Nacional de Edificaciones para los procesos de reconstrucción y/o reforzamiento o rehabilitación de las viviendas precarias.
- 4. Identificar y señalizar las rutas de evacuación, en las viviendas unifamiliares y bifamiliares, que permitan reforzar su sistema constructivo. Asimismo para las viviendas multifamiliares, en las áreas comunes que son utilizadas como rutas de evacuación.



- 5. En los casos que permita, luego de la evaluación de especialistas: Identificar, reforzar y señalizar las zonas de seguridad interna tanto de viviendas unifamiliares, bifamiliares y multifamiliares; de igual manera para las zonas de seguridad externa.
- Promover programas y proyectos para la identificación y reforzamiento de la zona de seguridad interna y externa, procediéndose a señalizar dicha zona.
- 7. Promover programas de capacitación para las familias para que elaboren planes de seguridad en viviendas ante sismos.
- 8. Implementar planes y programas de información, sensibilización y concientización permanentes dirigidos a la población, para la adopción de acciones de prevención y preparación ante la ocurrencia de un sismo.




V. ANEXOS

MAPAS TEMÁTICOS



MANZANAS CON VIVIENDAS CON VULNERABILIDAD MUY ALTA

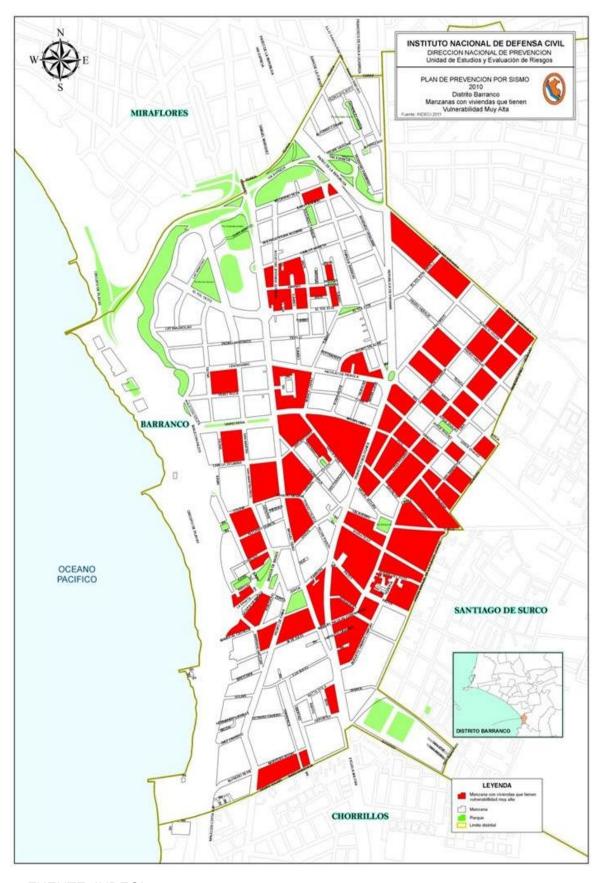



MANZANAS CON VIVIENDAS CON VULNERABILIDAD ALTA





MANZANAS CON VIVIENDAS CON VULNERABILIDAD MEDIA





MANZANAS CON VIVIENDAS CON VULNERABILIDAD BAJA





Publicación disponible en la Biblioteca Virtual del INDECIhttp://bvpad.indeci.gob.pe







•Calle Ricardo Angulo Ramírez № 694 Urb. Córpac – San Isidro – Lima Perú

•defensacivil@indeci.gob.pe

•Central telefónica: (51) 1 2259898